


F Basisteil mittels Montagehilfe montieren

Install the base part by means of an assembling aid

Installer la pièce de base à l'aide d'un gabarit de montage

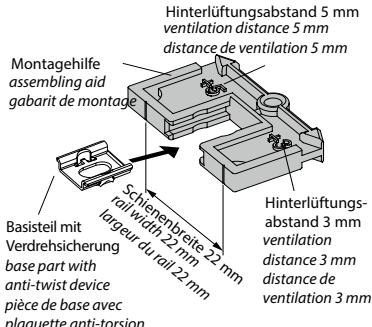

Befestigungsplättchen oder Basisteil in Montagehilfe schieben.

Push the fixing plate or basic part into the assembling aid.
Pousser la plaque de fixation ou la pièce de base au gabarit de montage.

+5 bzw. +3 ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

+5 or rather +3 is the desired minimum distance to the pane (ventilation distance).

+5 ou bien +3 est la moindre distance désirée à la vitre (distance de ventilation).


Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren (direkt an die Glasscheibe).

Vorbohren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.

Place the assembly aid on the window bar (directly on the pane). Pre-drill and screw the fixing plate.

Placer le gabarit de montage sur la baguette à verre (directement à la vitre). Amorcer et visser la plaque de fixation.

Befestigungsplättchen
+ optional
Verdrehsicherung
fixing plate and optional
anti-twist device
plaquette de fixation et
plaquette anti-torsion
en option

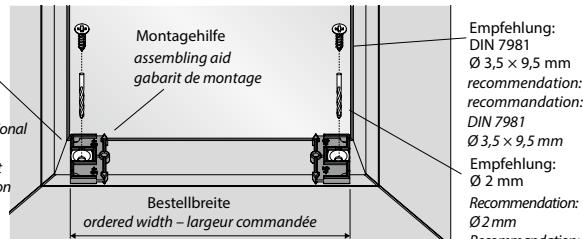

Montagehilfe vom Basisteil abziehen.

Remove the assembling aid from the base part.

Enlever le gabarit de montage de la pièce de base.

Achtung

Attention – Attention

Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zur Bedienung von Sicht- und Sonnenschutzeinrichtungen verfangen oder sich Schnüre um den Halswickeln und sich unter Umständen dadurch strangulieren. Schnüre, Ketten und Gurte sind außer Reichweite von Kindern zu halten, um Verwicklungen und Strangulierungen zu vermeiden. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienungen für Sicht- und Sonnenschutzeinrichtungen aufzustellen.

Children can get caught in the loops of cords, chains or straps that operate window coverings or they can wrap cords around their necks and strangle thereby. Keep cords, chains and straps out of reach of children to avoid entanglement and strangulation. Move beds, cots and furniture away from window covering operations.

Les enfants peuvent se prendre dans des cordons, chaînettes ou courroies qui actionnent les stores de protection solaire et visuelle ou ils peuvent enrouler les cordons autour leur cou et ainsi s'étouffler. Maintenez les cordons, chaînettes et courroies hors de portée des enfants pour éviter de s'étouffer ou de s'emmêler. Placez les lits, berceaux et meubles à l'écart des manipulations des stores de protection solaire et visuelle.

entspricht EN 13120

according to EN 13120 – selon EN 13120

technische Änderungen vorbehalten

10 / 2014

**subject to technical change
sous réserve de modifications techniques**

Plissee

Pleated blinds – Stores plissés

Typen verspannt
Tensioned types - Types tendus

ESG1, ESG2, ESG3, ESG50


für Senkrech- und Drehkipfenster


for vertical and tilt and turn windows
pour fenêtres verticales et rotobasculantes




Montage- und Bedienungsanleitung

Assembly and operating instructions
Notice de montage et mode d'emploi

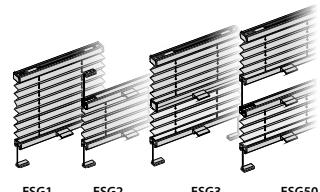

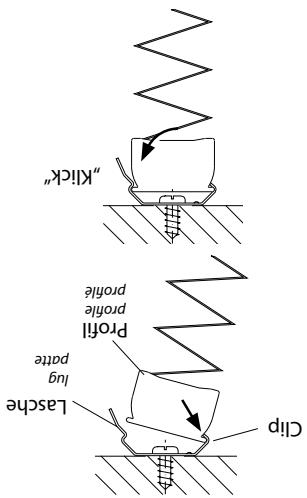

Erst Aufsatz auf Wandwinkel auf-
stecken, dann Halteteil anschrauben.
Put the top part on the wall fixing bracket before
scrwing the fixing bracket onto the support
mural. Visser le fixant "grand".

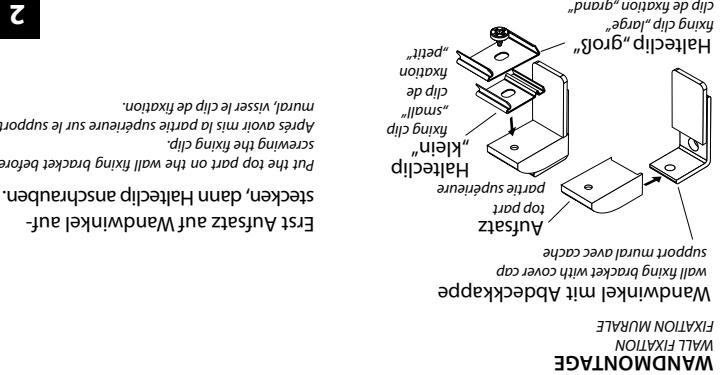

Montageposition: Bei Decken-/Wandmontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil- und demontieren zu können.
Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil versetzen zu können.
Für demontage push the lug of the clip upwards to remove the profile from the clip.
Pour le démontage, veiller poser la patte du clip vers le haut afin de retirer le profil.

Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.
Zur Demontage drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entfernen zu können.

A Clip-Montage

Bei der Clip-Befestigung beachten, dass die Clips 50 mm von außen und mit einem

mais. Abstand von 600 mm montiert werden.
While fixing the clip respect that they have to be mounted 50 mm from outside and with a max. distance of 600 mm.

Zur Befestigung darf keine Senkkopfschraube verwendet werden.
Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm für Holz - oder Kunststoffleiste

Veuillez respecter lors de la fixation des clips qu'ils sont montés 50 mm à l'extérieur et avec une distance maxi- de 600 mm.

Dos ne utilisez pas de vis à tête fraisées pour la fixation. Recommandation: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm (pour fenêtres en bois ou PVC).

Do not use countersunk screws for fixing. Recommendation: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm (for wooden and PVC win-

fen).

Installation of the clip - mounting of the clip

A Clip-Montage

Bei der Clip-Befestigung beachten, dass die Clips 50 mm von außen und mit einem ma-
is. Abstand von 600 mm montiert werden.
While fixing the clip respect that they have to be mounted 50 mm from outside and with a max. distance of 600 mm.

Zur Befestigung darf keine Senkkopfschraube verwendet werden.
Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm für Holz - oder Kunststoffleiste

Veuillez respecter lors de la fixation des clips qu'ils sont montés 50 mm à l'extérieur et avec une distance maxi- de 600 mm.

Dos ne utilisez pas de vis à tête fraisées pour la fixation. Recommandation: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm (pour fenêtres en bois ou PVC).

Do not use countersunk screws for fixing. Recommendation: DIN 7981 Ø 2,9 × 16 mm (for wooden and PVC win-

fen).

B Installation of the clip - mounting of the clip

Clip kann mit der Lasche zum Fenster bzw. zur Scheibe nur montiert werden, wenn der Abstand zur Scheibe min. 7 mm beträgt.


Clip wird vorzugsweise mit der Lasche nach vorne (Sichtseite) montiert.

Die clip ist bereits so installiert, dass die lug in front (visible side). If the lug shows towards the window or until it clicks in.

Die clip sollte nur so installiert werden, dass die lug in front (visible side). Si la partie montée vers la fenêtre ou bien que la partie de référence fixer le clip ainsi que la partie est devant (visible). Si la partie montée vers la fenêtre ou bien que la partie de référence fixer le clip ainsi que la partie est devant (visible).


Die Montage: Die Kante des Profils schlägt in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzt und dann in den dann in den Clip hinein schwanken bis es einrastet.

Die Montage: Put the edge of the profile angularly into the clip (in front of the lug) and tilt it into the clip until it clicks in.

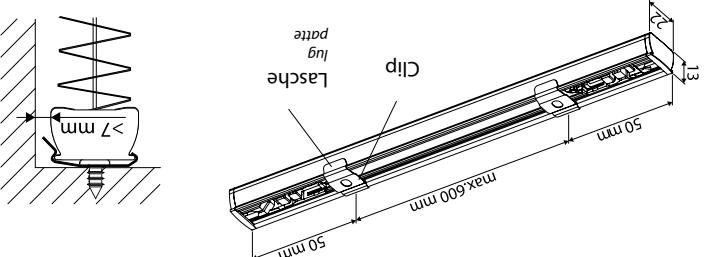


B Glasleistenwinkelmontage

Fixation with window bar brackets – Fixation avec angles de baguette à verre

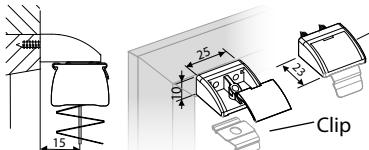

Träger auf Glasleiste montieren,
dann Clip anschrauben.
Mount the brackets on the window bar.
Afterwards, screw the clip.
Monter les supports sur la baguette à verre.
Après, visser le clip.

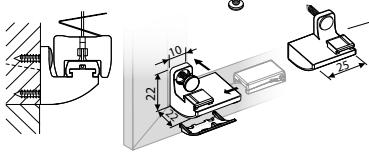


Winkelträger auf Glasleiste montie ren, dann Spannschuh aufschieben.
Mount the wall fixing brackets on the window bar.
Afterwards, put on the tension cord bracket.
Monter le support en angle sur la baguette à verre.
Après, tirer le support de cordon de tension.

C Spannschuhmontage

Installation of the tension cord bracket - Fixation du support de cordon de tension

Gummiband entfernen und Schnur inkl. Spannschuh abwickeln (Beispiel: Typ ESG2).

Remove the rubber band and unwind the cord incl. the bracket (e.g. type ESG2).
Enlever la bande élastique et dérouler le cordon incl. le support (p.ex. type ESG2).

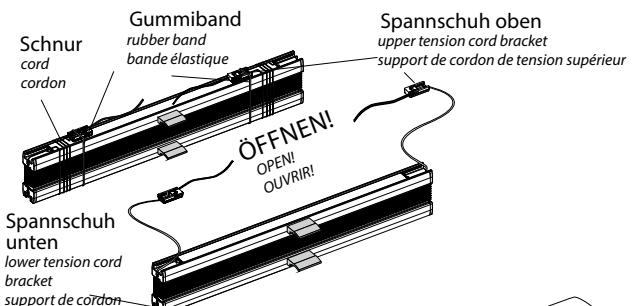


Installation of the tension cord bracket
Fixation du support de cordon de tension

Erst Basisteil mit Verdreh sicherung montieren, dann Spannschuh aufschieben.

At first mount the base part with the anti-twist device, then put on the tension cord bracket.

D'abord monter la pièce de base avec plaque anti-torsion, enfin mettre le support de cordon de tension.

3

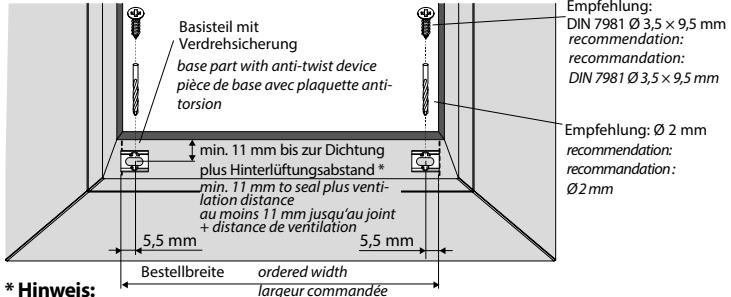

* Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung: Transparente Stoffe: min. 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe: min. 5 mm Hinterlüftungsabstand

(Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

*Advice: In order to avoid glass breakage, a minimum distance to the pane has to be kept!

Recommendation: Transparent fabrics: min. 3 mm ventilation distance. Blackout fabrics: min. 5 mm ventilation distance (special glass may, according to instructions from the manufacturer, require a bigger distance).

*Indication: Pour éviter le bris de glaces, une distance minimale à la vitre doit être respectée!

Recommendation: Tissus transparents: au moins 3 mm distance de ventilation. Tissus occultants: au moins 5 mm distance de ventilation. (Des verres spéciaux ont éventuellement besoin des distances plus grandes en raison de l'instruction du fabricant.)

Die oberen Spannschuhe auf die oben montierten Basisteile schieben, bis sie einrasten.

Push the upper tension cord bracket on the above installed base parts until they click into place.

Pousser les supports de cordon de tension supérieures sur les pièces de base montées en haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Die unteren Spannschuhe aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Basisteile schieben, bis sie einrasten.

Take the lower tension cord brackets out of the rail and push them on the lower installed base parts until they click into place.

Prendre les supports de cordon de tension inférieurs du rail et pousser-les sur les pièces de base montées en bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

4

D Montagemöglichkeiten

Mounting options - Options de montage

WANDBEFESTIGUNG


mit Spannschuh

WALL FIXATION

with tension cord bracket

FIXATION MURALE

avec support de cordon de tension

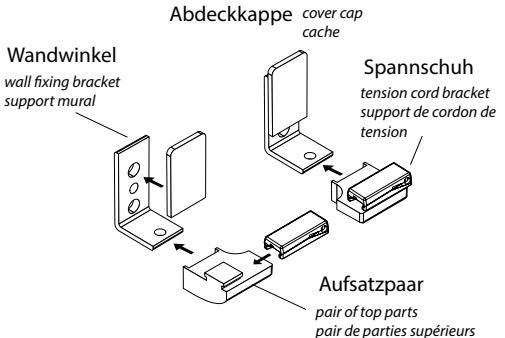

E Bedienung


Operation - Manipulation

Gespannte Plissee-Anlagen schließt bzw. öffnet man durch Verschieben des Bediengriffes.


Tensioned pleated blinds can be closed or opened by movement with the grip.

Stores plissés tendus peuvent être ouverts ou fermés par mouvement de la poignée.


ESG1

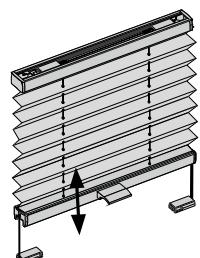


ESG2

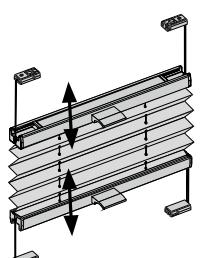

ESG3

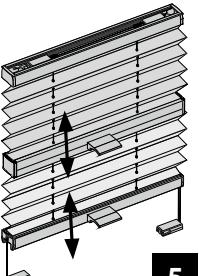

5

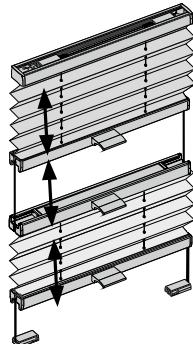


ARRETIERUNG

des Bedienprofils auf der Spannschuhbefestigung

RETENTION of the operation profile on the tension cord bracket fixation.

ARRET du profil de manipulation sur la fixation de support de cordon de tension.

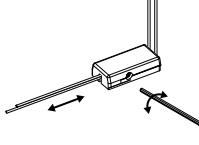

AUSGLEICH VON AUFMASS-UNGENAUIGKEITEN

Durch Lösen der Schrauben kann die Schnurspannung des Plissee verändert werden.

Ausgleichmöglichkeit max. ± 20 mm.

BALANCING OF MEASUREMENT INACCURACIES


The cord tension of the pleated blinds can be changed by loosening the screws.

Possibility of balancing max. ± 20 mm.

COMPENSATION D'IMPÉCISIONS DE MESURE

La tension de cordon des stores plissés peut être changée par un desserrage des vis.

Possibilité de compensation max. ± 20 mm.

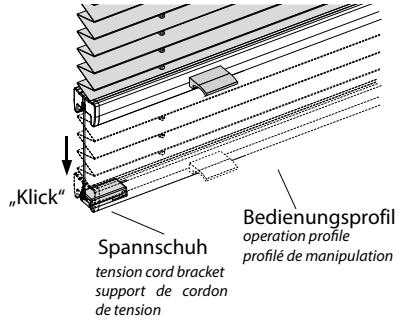

Hinweis:

Die Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal vorzunehmen!

Advice:

The changing of the cord tension has to occur evenly and can only be made by qualified personnel.


Indication:

Le changement de la tension de support de cordon de tension doit être effectué également et doit seulement être fait par spécialistes.

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

Jointing out strings can be cut off after the function check.

Le cordon en saillie peut être coupé après le contrôle de fonctionnement.

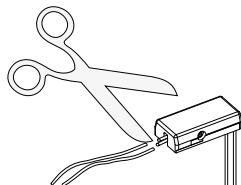

6